

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Ростова-на-Дону "Детский сад № 296"**

**344103 г.Ростов-на-Дону
ул.Содружества 90**

**т\ф 243-50-13
E-mail:sad296@yandex.ru**

Отчет о выполнении Предписания № 8-187/1/1 от 02 декабря 2015г.

№№	Наименование образовательных учреждений (СОШ, ДОУ)	Виды деятельности в соответствии с предписанием	Планируемые виды работ	Стоимость работ (тыс.руб.)	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.		На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из коридора общего пользования 2-го этажа на лестничную клетку (район групповых ячеек № 6, 7) менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	Паспорт пожарных рисков	-	-
2.		На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 6 в коридор общего пользования 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	Паспорт пожарных рисков	-	
3.		На объекте защиты, в помещениях детского "^\дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки	Предоставлен сертификат на линолеум КМ2		

		<p>№6 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения").</p>			
4.		<p>На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 6 на лестничную клетку 3-го типа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,78 м.</p>	Паспорт пожарных рисков	-	
5.		<p>На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в „,нарушение п. 5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки № 6 на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно: 1, 02м.</p>	<p>Необходимо финансирование на новую лестницу (внесли в план)</p>	100.000	
6.		<p>На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2. СП 1.13130.2009 высота ограждения лестницы 3-го типа используемой детьми групповой ячейки №6, менее 1,2 м, а именно: 1,10 м.</p>	<p>Необходимо финансирование на новую лестницу (внесли в план)</p>		
7.		<p>На объекте защиты, при</p>			

		<p>эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа групповой ячейки № 6 размещена не у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30, на расстоянии менее 1 м от плоскости оконного проема.</p>	<p>Необходимо финансирование на новые лестницы (внесли в план)</p>		
8.		<p>На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 7 в коридор общего пользования 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.</p>	<p>Паспорт пожарных рисков</p>		
9.		<p>На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.2.6. СП 1.13130.2009 дверь эвакуационного выхода из групповой ячейки № 7 в коридор общего пользования открывается не по направлению выхода из здания.</p>	<p>Паспорт пожарных рисков</p>		
10		<p>На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки №7 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной</p>	<p>Предоставлен сертификат КМ2</p>		

		<p>опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения").</p>			
11		<p>На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №7 на лестничную клетку 3-го типа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,75 м.</p>	<p>Паспорт пожарных рисков</p>		
12		<p>На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.4.1. СП 1.13130.2009 ширина лестничного марша 3-го типа, предназначенного для эвакуации людей из групповой ячейки № 7 в здании класса Ф1.1, менее 1,35 м для, а именно: 1 м. п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390</p>	<p>Необходимо финансирование на новые лестницы (внесли в план)</p>	100.000	
13		<p>На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки №7 на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной</p>	<p>Необходимо финансирование на новые лестницы (внесли в план)</p>		

		двери, а именно: 1 м.		
14		На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 ширина проступи лестницы 3-го типа групповой ячейки №7 - менее 25 см, а именно: 0,18 м.	Необходимо финансирование на новые лестницы (внесли в план)	
15		На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 9 на центральную лестничную клетку 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	Паспорт пожарных рисков	
16		На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки №9 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения").	Заменим в 2017г	
17		На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №9 на	Паспорт пожарных рисков	

		лестничную клетку 3-го типа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,78 м.			
18		На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки № 9 на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно: 0,98 м.	Сделали новую лестницу	-	
19		На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа групповой ячейки № 9 размещена не у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30, на расстоянии менее 1 м от плоскости оконного проема.	Сделали новую лестницу	-	
20		На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и ^ выходов руководителем не оеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 в полу на путях эвакуации групповой ячейки № 9 допускается выступ из труб отопления.	Углубили трубы отопления		
21		На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина	Паспорт пожарных рисков		

		эвакуационного выхода из групповой ячейки № 8 на центральную лестничную клетку 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.			
22		На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки №8 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения").	Поменяли линолеум (сертификат КМ2)		
23		На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных , документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №8 на лестничную клетку 3-го типа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,78 м.	Паспорт пожарных рисков		
24		На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки № 8 на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно: 1 м.	Внесли в план. Необходимо финансирование на новую лестницу	100.000	
25		На объекте защиты, при эксплуатации путей и	Необходимо финансирование на новые		

		<p>выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа групповой ячейки №8 размещена не у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30, на расстоянии менее 1 м от плоскости оконного проема.</p>	<p>лестницы (внесли в план)</p>		
26		<p>На объекте защиты, на путях эвакуации в детском дошкольном образовательном учреждении класса Ф1.1 для облицовки подвесного потолка на центральной лестничной клетке допускается применение материала с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1 (потолочные плиты типа "Амстронг"). Сертификат ПБ при проведении обследования объекта не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, по справочнику Баратова А.Н. "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения").</p>	<p>Сертификат</p>		
27		<p>На объекте защиты, в помещениях и на путях эвакуации в детском дошкольном образовательном учреждении класса Ф1.1 каркас для заполнения подвесного потолка на центральной лестничной клетке выполнен из горючего материала. Сертификат ПБ при проведении обследования объекта не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, по справочнику Баратова А.Н. "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения").</p>	<p>Сертификат</p>		
28		<p>На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.1.</p>	<p>Паспорт пожарных рисков</p>		

		СП 1.13130.2009 ширина центрального лестничного марша, предназначенного для эвакуации людей менее - 1,35 м., а именно: - 1,25 м. (Не представлен расчет эвакуации людей в случае пожара)			
29		На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №10 на центральную лестничную клетку 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.	Паспорт пожарных рисков		
30		На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки №10 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения").	Поменяли линолеум сертификат КМ2		
31		На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №10 на лестничную клетку 3-го типа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	Сделали новую лестницу		
32		На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и	Сделали новую лестницу		

		<p>выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки №10 на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно: 1 м.</p>		
33		<p>На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009. ширина проступи лестницы 3-го типа групповой ячейки №10~ ^менее25 см, а именно:15см</p>	Сделали новую лестницу	
34		<p>На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований"- нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа групповой ячейки № 10 размещена не у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30, на расстоянии менее 1 м от плоскости оконного проема.</p>	Сделали новую лестницу	
35		<p>На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №11 в коридор общего пользования 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел,</p>	Паспорт пожарных рисков	

		а именно: 0,80 м.		
36		<p>На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки №11 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения").</p>	<p>Заменяем линолеум в 2017г при ремонте группы</p>	
37		<p>На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №11 на лестничную клетку 3-го типа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.</p>	<p>Паспорт пожарных рисков</p>	
38		<p>На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки. №11 на лестницу ,3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно: 1 м.</p>	<p>Сделали новую лестницу</p>	-
39		<p>На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в</p>	<p>Сделали новую лестницу</p>	

		нарушение п. 4.4.2 ,ФИ 1.13130.2009 ширина проступи лестницы 3-го типа групповой ячейки №11 - менее 25 см, а именно: 0,20 м.			
40		На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа групповой ячейки № 11 размещена не у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30, на расстоянии менее 1 м от плоскости оконного проема.	Сделали новую лестницу		
41		На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №12 в коридор общего пользования 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.	Паспорт пожарных рисков		
42		На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в •групповой ячейки №12 допускается применение декоративно-отделочного - материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения").	Поменяем при ремонте в 2018 г		
43		На объекте защиты, при эксплуатации	Паспорт пожарных рисков		

		эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №12 на лестничную клетку 3-го типа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.			
44		На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки №12 на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно: 1 м.	Внесли в план Необходимо финансирование на новую лестницу	100.000	
45		На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 ширина проступи лестницы 3-го типа групповой ячейки №12 - менее 25 см, а именно: 0,20 м.	Необходимо финансирование на новые лестницы (внесли в план)		
46		На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа групповой ячейки № 12 размещена не у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30, на расстоянии менее 1 м от плоскости оконного			

		проема.			
47		На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода непосредственно наружу (район выхода из групповых ячеек №11, 12 менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,86 м.	Паспорт пожарных рисков	-	
48		На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №2 в коридор общего пользования 1-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	Паспорт пожарных рисков	-	
49		На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №2 непосредственно наружу менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	Паспорт пожарных рисков	-	
50		На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки №2 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной	Поменяли линолеум Сертификат КМ2		

		<p>опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения").</p>			
51		<p>На объекте защиты, на путях эвакуации в детском дошкольном образовательном учреждении класса Ф1.1 для облицовки стен в тамбуре групповой ячейки № 2 "допускается применение материала с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1 (бумажные обои). Сертификат ПБ при проведении обследования объекта не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, по .- справочнику Баратова А.Б. "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения").</p>	<p>Сняли обои, оштукатурили, покрасили вододисперсионной краской</p>		
52		<p>На объекте защиты, на путях эвакуации в детском дошкольном образовательном учреждении класса Ф1.1 для облицовки потолка в спортивном зале допускается применение материала с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ0/КМ1 (пластиковые панели). Сертификат ПБ при проведении обследования объекта не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, по справочнику Баратова А.Н. "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения").</p>	<p>Заменим при ремонте в 2018г</p>		
53		<p>На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 для покрытия пола в спортивном зале допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику</p>	<p>Заменим при ремонте в 2018г</p>		

		Баратова А.Н. "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения").			
54		На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из спортивного зала на второй эвакуационный выход в актовый зал менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	Паспорт пожарных рисков		
55		На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.2.6. СП 1.13130.2009 двухстворчатые двери эвакуационного выхода из актового зала в коридор общего пользования открывается не по направлению выхода из здания.	Заменяли двери при ремонте. Открываются по направлению выхода		
56		На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 5 в коридор общего пользования менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	Паспорт пожарных рисков		
57		На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки №5 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных	Заменяли линолеум Сертификат КМ2		

		материалов, был установлен во время обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 4 в коридор общего пользования менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.			
58		На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 3 в коридор общего пользования менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	Паспорт пожарных рисков		
59		На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки №3 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения").	Заменили линолеум Сертификат КМ2		
60		На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 4 в коридор общего пользования	Паспорт пожарных рисков		

		менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.			
61		<p>На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного "образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки №4 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой^ пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения").</p>	<p>Заменили линолеум. Сертификат КМ2</p>		
62		<p>На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода непосредственно наружу (район выхода из групповых ячеек № 6, 7) менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.</p>	<p>Паспорт пожарных рисков</p>		
63		<p>На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.1 ТОСТ Р 12.2.143-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" утвержденных приказом Ростехрегулирования от 23.07.2009 N 260-ст), частично имеется фотолюминесцентная эвакуационная система по зданию.</p>	<p>Фотолюминесцентные доклеим</p>		

64		<p>На объекте защиты, обучение мерам пожарной безопасности осуществляется не в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.52 НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", руководителем (ответственным лицом за пожарную безопасность) не утверждены специальные программы обучения мерам пожарной безопасности работников организации, для проведения противопожарного инструктажа</p>	<p>Программа обучения утверждена</p>		
----	--	--	--------------------------------------	--	--

Заведующий МБДОУ № 296 _____ Богданова В.Ш.